


10 West

00- Übersicht Maßstab 1 :150 bei A3

NR. 192 - 00 - 1.1 Datum: 19.07.2023

- 1 West
- 2 Nord
- 3 Ost
- 4 Süd

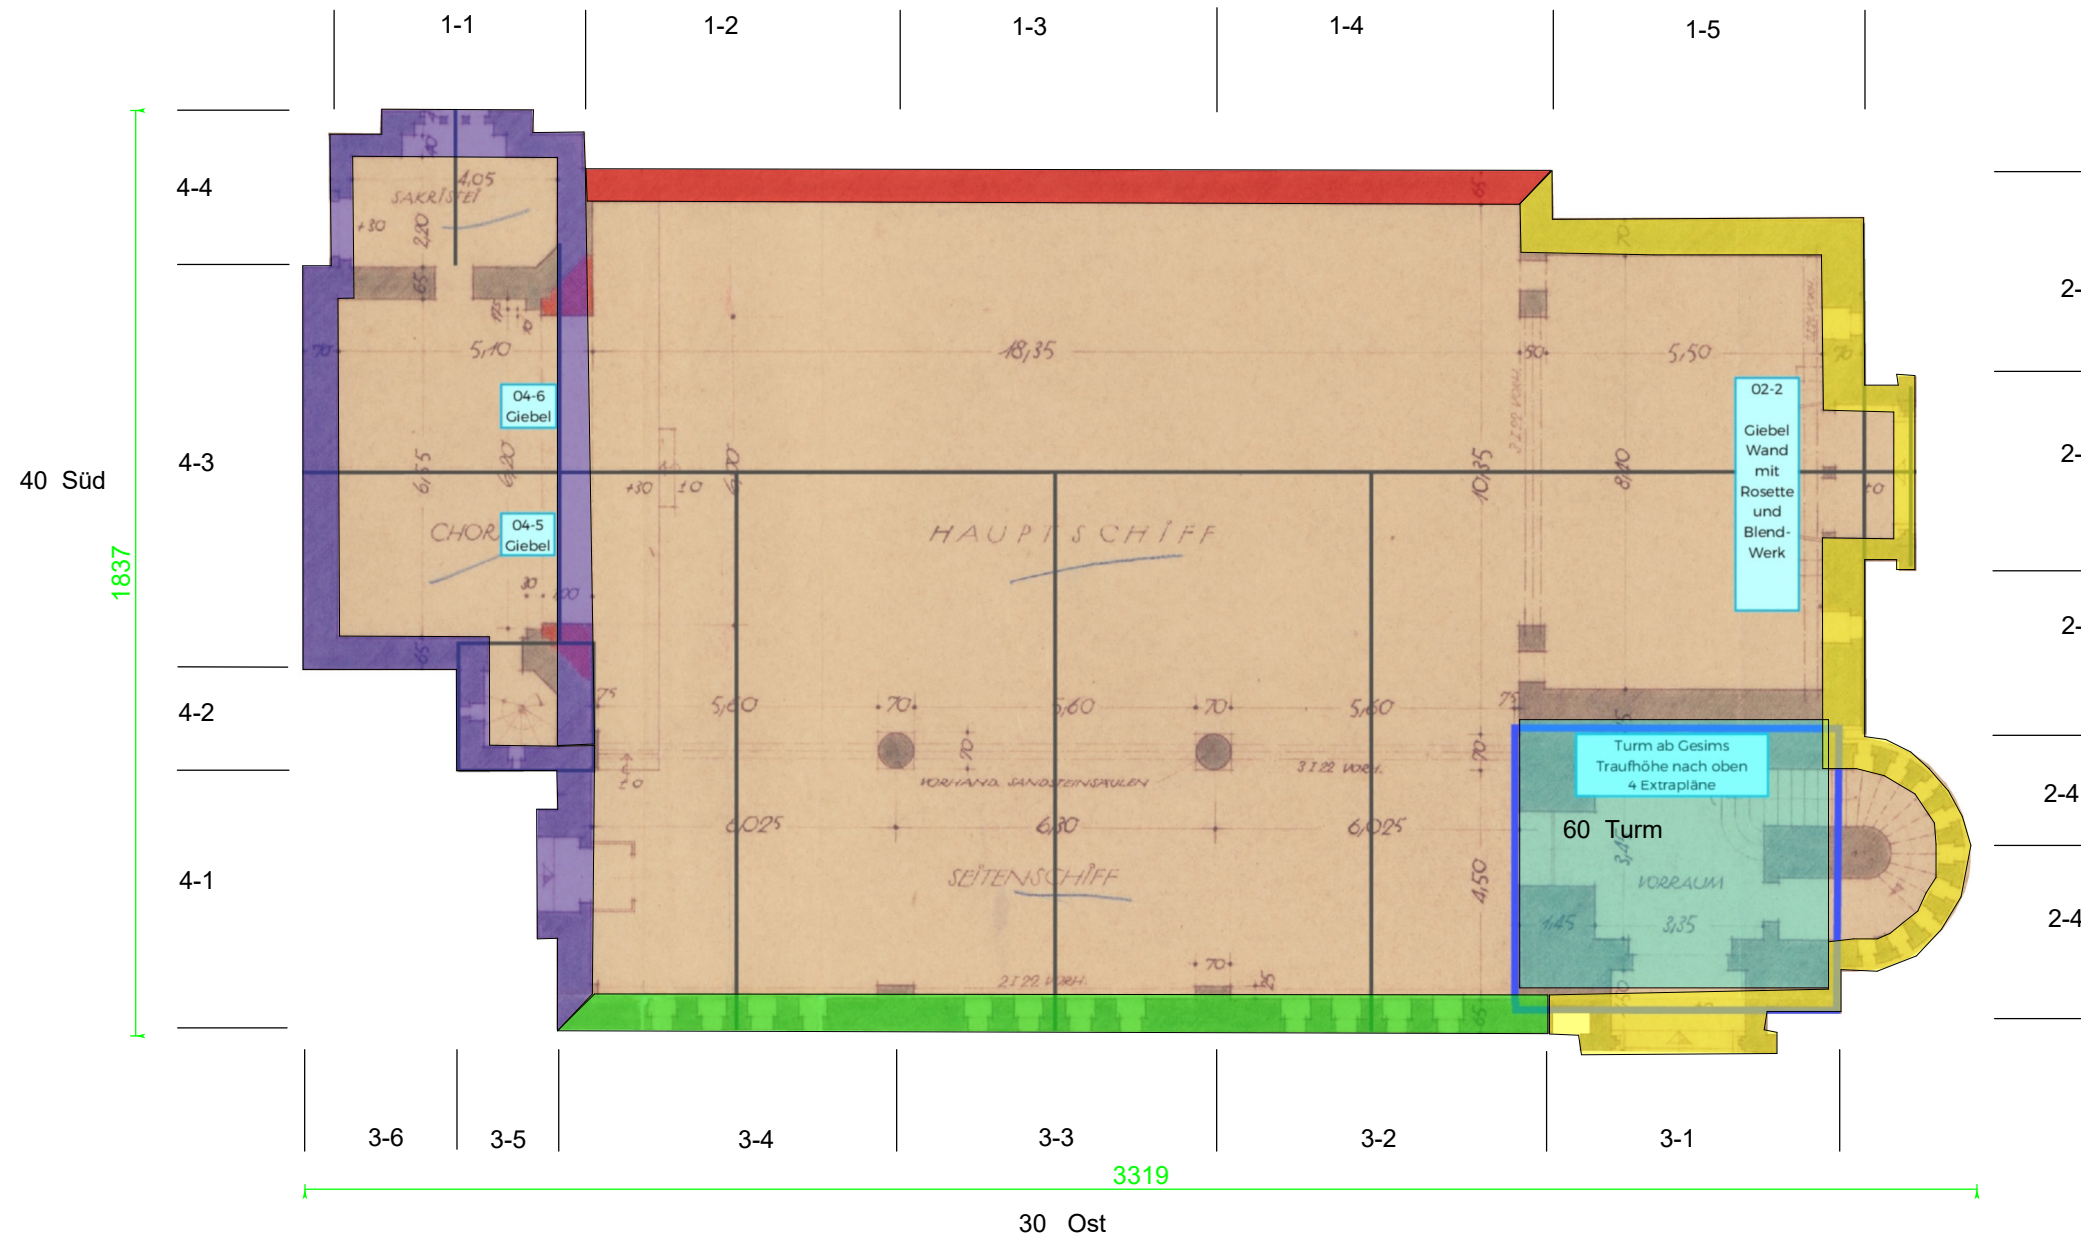

Bestand + Orientierung	Sofortmaßnahmen	Schäden (und mögliche Maßnahmen zur Behebung)	Werkstücknummer + Maßnahmen
Beton	Einzel-Bewuchs entfernt	Ausbruch / Fehlstelle (kann u.U. so bleiben, evt. Anböschern)	N152 Steinaustausch - Werkstück Priorität 1
Putz fest	Bewuchs flächig entfernt	Putz lose (Maßn. -> Putz abarbeiten und neu beurteilen)	N153 Steinaustausch - Werkstück Priorität 2
alte Vierung / Steinaustausch bei einer Vorgängermaßnahme	lose Stelle überarbeitet (Verkehrssicherung)	Absanden (Maßn. -> <50% abbürsten / >50% lose Stellen überarbeiten)	V154 Vierung ohne Profil
Bewuchs flächig, nicht entfernt		Schalen und Hohlstellen (verschiedenste Maßnahmen möglich)	V155 Vierung im geraden Profil
Moosflechten		kombinierte Schäden (Schalen + Absanden) mit zusammen >= 50% Schadensgrad	V156 Vierung im komplexen Profil
Gitter - Rohre - Metallbefestigung		Risse + Stiche (Maßn. -> Injizieren + anböschern)	Vernadeln/Verdübeln (meist mit GFK-Stäben)
Rissmarke		Hölzer, Eisendorne, Dübel oder Nägel (Maßn.-> Fremdkörper ausbauen + Loch schließen)	Fugen erneuern (m) (meist nur beispielhaft, tatsächliche Masse oft größer)
alter Maueranschluss		Gipskrusten (Maßn. -> ausdünnen, verschiedene Verfahren)	Fugen erneuern m² (oft ausgeblendet zum besseren Überblick)
Werksteinkante			Überarbeiten steinmätzmäßig, ergänzend zu den im Schadensgrad beschriebenen Flächen (oft ausgeblendet zum besseren Überblick)
in anderem Plan / an anderer Stelle kartiert			